

1/1ページ

所在施設名	葵公園	管理番号	住所	山田789-7, 796-4／その他の公園
		20		
点検社	日都産業株式会社		点検日	2025年9月24日
点検者	公園施設製品安全管理士 富田 佳和(1040115)		確認者	公園施設製品安全管理士 高江 誠(117003)

[illegible]

(総合判定基準) A:健全であり、修繕の必要がない(使用可)
B:軽微な異常があり、経過観察が必要(使用可)
C:異常があり、修繕又は対策が必要(修繕完了まで使用不可、場合により使用可)
D:危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討(使用不可)

点検写真台帳(公園全景)

公園名	葵公園	所在地	山田789-7,796-4／その他の公園
エリア		点検日	2025年9月24日



【公園写真全景】

一方向ぶらんこ + 柵 定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 1

製品名	2連ブランコ		所在施設名	葵公園		住所	山田789-7, 796-4 / その他の公園	
点検社	日都産業株式会社					点検日	2025年9月24日	
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)					確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)	
製造社			SP表示シール	無		製品番号		
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	2,400 mm	
構造部材1	スチール	構造部材2			消耗部材	吊り金具	吊り部材	着座部
対象年齢シール	無		対象年齢	6歳～12歳				
I. 機能に関する総合判定						II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	特記事項参照					A : 健全な状態		
不可						B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態		
						C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態		
						- : 対象箇所無し		
ハザード	特記事項参照					劣化		
						a : 健全な状態		
						b : 軽微な劣化がある状態		
						c : 修繕の必要な劣化がある状態		
						d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態		
特記事項	<使用禁止処置> ■劣化d : 吊り部材。 c : 吊り金具・着座部。 ■推奨対策 : 撤去・更新。							

【劣化】
支柱部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視・打診	b	3	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

梁部

腐食がないか（金具附近）	目視・打診	b	4	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診	b		
破損など	目視	a		

継手金具

腐食がないか	目視	b	5	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a		
破損・割れ	目視	a		

吊り金具

腐食がないか（全数点検）	目視	c	6	
回転不良がないか	触診・聴診	c	7	固着
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a		
摩耗	触診	b		
破損など	目視	a		

吊り部材

腐食がないか	目視	b		
ねじれ（全数点検）	目視	a		
摩耗	ノギス	d	8	φ8→2.5mm
破損など	目視	a		

着座部

点 検 項 目	点検器具	判定				写真No.	備 考
摩耗・腐食（全数点検）	目視	a	b	c	d	9	
破損など	目視	a	b	c	d	10	金具部

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a	b	c	d		
衝撃吸収材などの破損	目視	a	b	c	d		

支柱部 【境界柵】

腐食がないか（地際部附近）（4隅の4本）	目視・打診	a	b	c	d	11	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	a	b	c	d		
ぐらつきがないか	揺診	a	b	c	d		
破損など	目視	a	b	c	d		

横架材 【境界柵】

腐食がないか（金具附近）（全数点検）	目視・打診	a	b	c	d	12	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診	a	b	c	d		
破損など	目視	a	b	c	d		

継手金具 【境界柵】

腐食がないか（全数点検）	目視	a	b	c	d	13	
ボルトの緩みがないか	打診・揺診	a	b	c	d		
破損・割れ	目視	a	b	c	d		

基礎部・着地面部 【境界柵】

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a	b	c	d		
破損など	目視	a	b	c	d		

追加作業 1 使用禁止措置等		済	14	
----------------	--	---	----	--

点検写真台帳									11640127
公園	20	葵公園		エリア				点検日	2025年9月24日
施設	1	2連ブランコ				総合	劣化	ハザード	ページ
							d		1/3

写真No.	全景写真	
1		



写真No.	落下高さ測定 2400mm	
2		



写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
3		b



写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）	判定
4		b



写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
5		b



写真No.	劣化 吊り金具 腐食がないか（全数点検）	判定
6		c



点検写真台帳								
公園	20	葵公園		エリア				点検日 2025年9月24日
施設	1	2連ブランコ				総合	劣化	ハザード
							d	ページ 2/3

写真No.	劣化 吊り金具 回転不良がないか 固着	判定
7		c



写真No.	劣化 吊り部材 摩耗 φ8→2.5mm	判定
8		d



写真No.	劣化 着座部 摩耗・腐食 (全数点検)	判定
9		b



写真No.	劣化 着座部 破損など 金具部	判定
10		c



写真No.	劣化 支柱部【境界柵】腐食がないか (地際部附近) (4隅の4本)	判定
11		b



写真No.	劣化 横架材【境界柵】腐食がないか (金具附近) (全数点検)	判定
12		b



点検写真台帳										
公園	20	葵公園			エリア				点検日	2025年9月24日
施設	1	2連ブランコ				総合	劣化	ハザード	ページ	3/3
							d			


写真No.	劣化 継手金具【境界柵】腐食がないか (全数点検)	判定
13		b




写真No.	追加作業 使用禁止措置等	判定
14		済



写真No.		

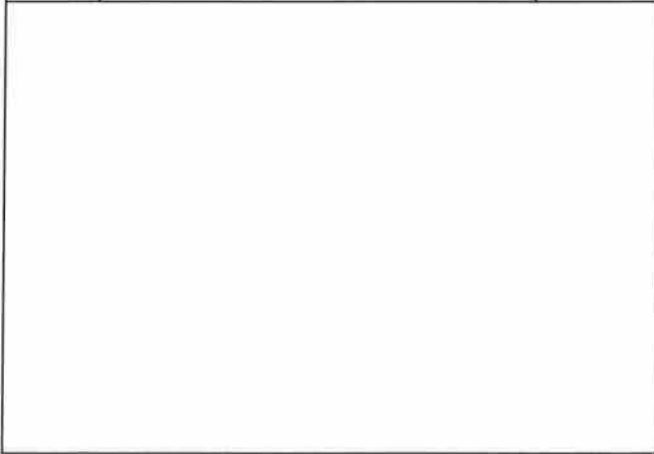


写真No.		

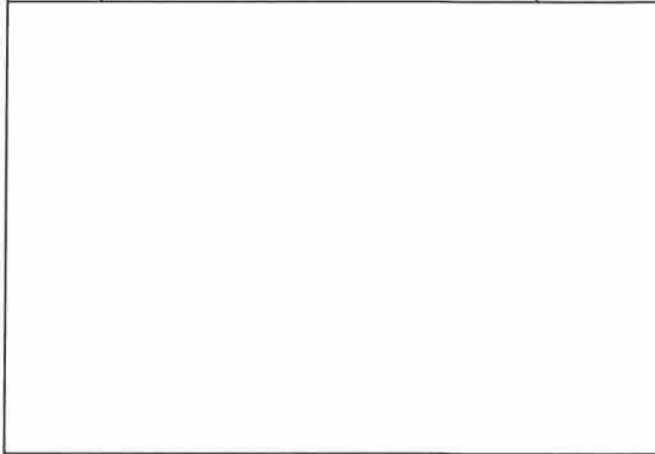

写真No.		



写真No.		

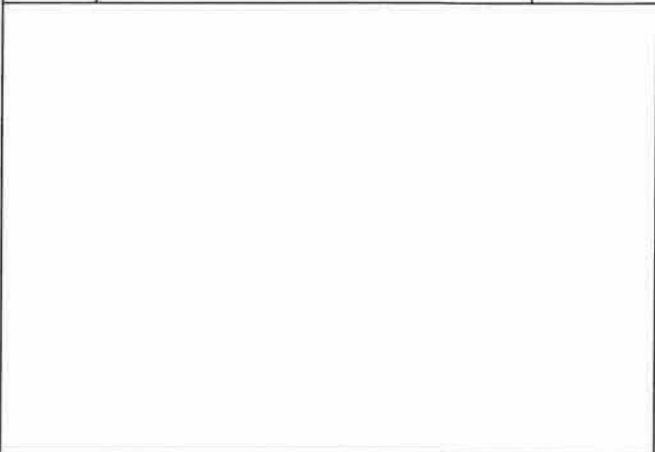

ボーダー型砂場(サンドピット) 定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 2

製品名	砂場	所在施設名	葵公園	住所	山田789-7, 796-4/その他の公園			
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日			
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)			
製造社			SP表示シール	無	製品番号			
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	20 mm	
構造部材1	コンクリート	構造部材2			消耗部材	ゴム		
対象年齢シール	無	対象年齢	3歳~12歳 +					
I. 機能に関する総合判定					II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照				A : 健全な状態			
可					B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態			
					C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態			
					- 対象箇所無し			
ハザード	特記事項参照				劣化			
					a : 健全な状態			
					b : 軽微な劣化がある状態			
					c : 修繕の必要な劣化がある状態			
					d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項	■劣化c : 砂。 ■推奨対策 : 砂の清掃。 ---以下補足情報--- ○基礎なし。							

【劣化】

砂場枠

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食・腐朽がないか	目視	a	3	
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	b		

砂

動物の糞や異物が混入していないか	目視	c	4	雑草繁殖
水はけはよい	目視	b		
砂は砂場枠上端まであるか	メジャー	b		120mm
砂はかたくなっていないか	触診	b		

点検写真台帳										11640127
公園	20	葵公園			エリア				点検日	2025年9月24日
施設	2	砂場				総合	劣化	ハザード	ページ	1/1
							C			

写真No.	全景写真	
1		
		

写真No.	落下高さ測定 20mm	
2		
		

写真No.	劣化 砂場枠 腐食・腐朽がないか	判定
3		a
		

写真No.	劣化 砂 動物の糞や異物が混入していないか 雑草繁殖	判定
4		c
		

写真No.		

写真No.		

スプリング遊具 着座型 定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 3

製品名	スプリング遊具 (ウマ)	所在施設名	葵公園	住所	山田789-7, 796-4 / その他の公園
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)
製造社	株式会社コトブキ	S P表示シール	無	製品番号	
設置年月		経過年月	年 月	落下高さ	450 mm
構造部材1	スチール	構造部材2		消耗部材	スプリング
対象年齢シール	無	対象年齢	3歳～6歳		
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	特記事項参照			A : 健全な状態	
可				B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態	
				C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態	
				- : 対象箇所無し	
ハザード	特記事項参照			a : 健全な状態	
				b : 軽微な劣化がある状態	
				c : 修繕の必要な劣化がある状態	
				d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態	
特記事項	■劣化b : 軽微な劣化あり。 ■推奨対策 : 経過観察。				

【劣化】

スプリング部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景 (外観状況・落下高さ等)	目視		3	可動状況確認
腐食がないか	目視	b	4	
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

上物部

摩耗・腐食がないか	目視・打診	b	5	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

台座部

腐食がないか	目視・打診	b	6	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a		
衝撃吸収材などの破損	目視	b		

点検写真台帳									11640127
公園	20	葵公園		エリア				点検日	2025年9月24日
施設	3	スプリング遊具 (ウマ)				総合	劣化	ハザード	ページ
							b		1/1

写真No.	全景写真	
1		

		
---	--	--

写真No.	落下高さ測定 450mm	
2		

		
--	--	--

写真No.	劣化 スプリング部 部位全景 (外観状況・落下高さ等) 可動状況確認	
3		
		

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか	判定
4		b
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
5		b
		

写真No.	劣化 台座部 腐食がないか	判定
6		b
		

スプリング遊具 着座型 定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号

4

製品名	スプリング遊具（カメ）		所在施設名	葵公園		住所	山田789-7, 796-4／その他の公園	
点検社	日都産業株式会社					点検日	2025年9月24日	
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)					確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)	
製造社	株式会社コトブキ		S P表示シール	無		製品番号		
設置年月			経過年月	年 月		落下高さ	330 mm	
構造部材1	スチール	構造部材2			消耗部材	スプリング		
対象年齢シール	無		対象年齢	3歳～6歳				
I. 機能に関する総合判定						II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	特記事項参照					A : 健全な状態		
可						B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態		
						C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態		
						- : 対象箇所無し		
ハザード	特記事項参照					a : 健全な状態		
						b : 軽微な劣化がある状態		
						c : 修繕の必要な劣化がある状態		
						d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態		
特記事項	■劣化c：スプリング部。 ■推奨対策：撤去・更新。							

【劣化】

スプリング部

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
部位全景（外観状況・落下高さ等）	目視		3	可動状況確認
腐食がないか	目視	a b c d	4	錆つき
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など	目視	a b c d		

上物部

摩耗・腐食がないか	目視・打診	a b c d	5	
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診・触診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など	目視	a b c d		

台座部

腐食がないか	目視・打診	a b c d	6	
ボルトの緩みがないか（全数点検）	打診・触診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など	目視	a b c d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損	目視	a b c d		

点検写真台帳									11640127
公園	20	葵公園		エリア				点検日	2025年9月24日
施設	4	スプリング遊具 (カメ)				総合	劣化	ハザード	ページ
							c		1/1

写真No.	全景写真	
1		
		

写真No.	落下高さ測定 330mm	
2		
		

写真No.	劣化 スプリング部 部位全景（外観状況・落下高さ等） 可動状況確認	
3		
		

写真No.	劣化 スプリング部 腐食がないか 錆つき	判定
4		c
		

写真No.	劣化 上物部 摩耗・腐食がないか	判定
5		b
		

写真No.	劣化 台座部 腐食がないか	判定
6		b
