

1/1ページ


(総合判定基準) A:健全であり、修繕の必要がない(使用可)
B:軽微な異常があり、経過観察が必要(使用可)
C:異常があり、修繕又は対策が必要(修繕完了まで使用不可、場合により使用可)
D:危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要または、破棄し更新を検討(使用不可)

点検写真台帳(公園全景)

公園名	中山第2公園	所在地	山田823-105地内／その他の都市公園
エリア		点検日	2025年9月24日



【公園写真全景】

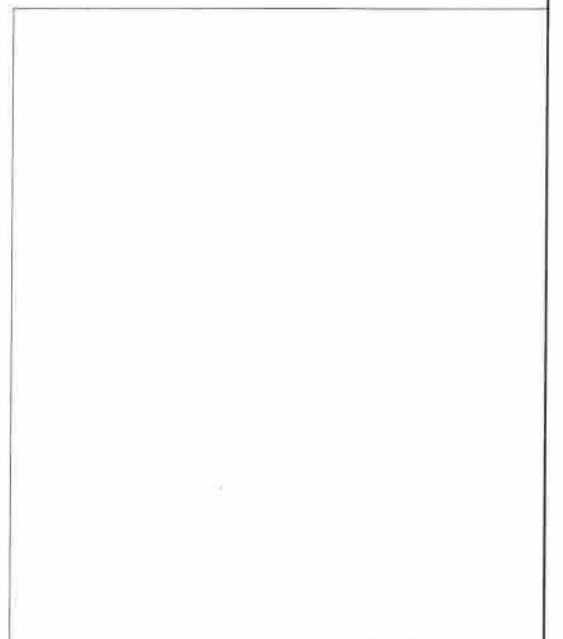

鉄棒(落下高さ1500mm以下)定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 1

製品名	2間鉄棒	所在施設名	中山第2公園	住所	山田823-105地内／その他の都市公園		
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日		
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)		
製造社			S P表示シール	無	製品番号		
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	1,350 mm
構造部材1	スチール	構造部材2			消耗部材		
対象年齢シール	無	対象年齢	3歳～12歳				
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A : 健全な状態			
可				B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態			
				C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態			
				- : 対象箇所無し			
ハザード	特記事項参照			a : 健全な状態			
				b : 軽微な劣化がある状態			
				c : 修繕の必要な劣化がある状態			
				d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項	■劣化b : 軽微な劣化あり。 ■推奨対策 : 再塗装。 ---以下補足情報--- ○重大なハザード : 継手金具にボルト突出あり。						

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか(地際部附近)(全数点検)	目視・打診	b	3	
腐食がないか(地際部附近以外)	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

握り棒部

腐食がないか	目視・打診	a	4	
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

継手金具

腐食がないか(全数点検)	目視	b	5	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a		
破損・割れ	目視	a		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか(全数点検)	揺診	a		
衝撃吸収材などの破損	目視	b		

点検写真台帳										11640127
公園	15	中山第2公園			エリア				点検日	2025年9月24日
施設	1	2間鉄棒				総合	劣化	ハザード	ページ	1/1
							b			

写真No.	全景写真	
1		



写真No.	落下高さ測定 1350mm	
2		



写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか (地際部附近) (全数点検)	判定
3		b




写真No.	劣化 握り棒部 腐食がないか	判定
4		a



写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか (全数点検)	判定
5		b



写真No.		

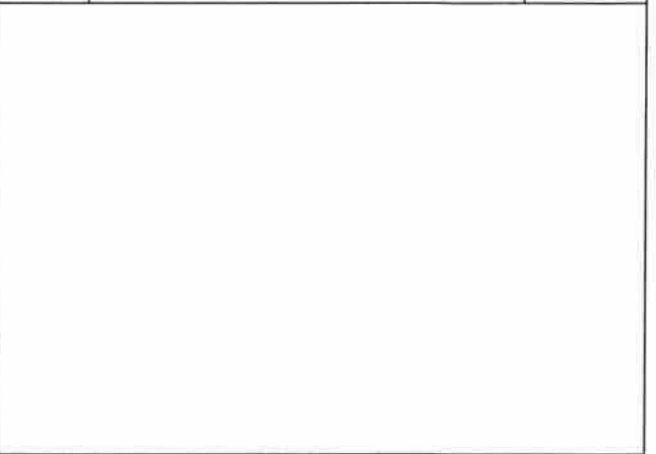

すべり台定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 2

製品名	滑り台	所在施設名	中山第2公園	住所	山田823-105地内／その他の都市公園		
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日		
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)		
製造社			S P 表示シール	無	製品番号		
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	1,850 mm
構造部材1	スチール	構造部材2	ステンレス	消耗部材			
対象年齢シール	無	対象年齢	3歳～12歳				
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A : 健全な状態			
可				B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態			
				C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態			
				- : 対象箇所無し			
ハザード	特記事項参照			a : 健全な状態			
				b : 軽微な劣化がある状態			
				c : 修繕の必要な劣化がある状態			
				d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項	■劣化 c : 滑降部。 ■推奨対策 : 撤去・更新。						

【劣化】

登行部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視・打診	b	3	
腐食がないか(ササラ・手すり)	目視・打診	b		
腐食・摩耗がないか(踏板)	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

出発部

腐食・摩耗がないか(床板)	目視・打診	b	4	
腐食がないか(手すり)	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

支柱部

腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視・打診	b	5	
腐食がないか(地際部附近以外) (全数点検)	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

滑降部

腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視・打診	b	6	
腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検)	目視・打診	c	7,8	
摩耗がないか(滑降面・側面)	目視	b		
破損など	目視	b		(へこみ傷)

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a		
衝撃吸収材などの破損	目視	b		

点検写真台帳								11640127
公園	15	中山第2公園	エリア				点検日	2025年9月24日
施設	2	滑り台	総合	劣化	ハザード	ページ	1/2	
				c				

写真No. 全景写真

1

写真No. 落下高さ測定 1850mm

2

写真No. 劣化 登行部 腐食がないか（地際部附近）
（全数点検）

判定

3

b

写真No. 劣化 出発部 腐食・摩耗がないか（床板）

判定

4

b

写真No. 劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近）
（全数点検）

判定

5

b

写真No. 劣化 滑降部 腐食がないか（地際部附近）
（全数点検）

判定

6

b

点検写真台帳								
公園	15	中山第2公園	エリア				点検日	2025年9月24日
施設	2	滑り台			総合	劣化	ハザード	ページ
						C		2/2

写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（滑降面・側面） （全数点検）	判定
7		C



写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（滑降面・側面） （全数点検）	判定
8		C



写真No.		

写真No.		

写真No.		

写真No.		

ボーダー型砂場(サンドピット) 定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 3

製品名	砂場	所在施設名	中山第2公園	住所	山田823-105地内／その他の都市公園			
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日			
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)			
製造社			SP表示シール	無	製品番号			
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	80 mm	
構造部材1	コンクリート	構造部材2			消耗部材	ゴム		
対象年齢シール	無	対象年齢	3歳～12歳					
I. 機能に関する総合判定					II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照				A : 健全な状態			
可					B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態			
					C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態			
					- : 対象箇所無し			
ハザード	特記事項参照				a : 健全な状態			
					b : 軽微な劣化がある状態			
					c : 修繕の必要な劣化がある状態			
					d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項	■劣化c : 砂。 ■推奨対策 : 砂の清掃。 ---以下補足情報--- ○基礎なし。							

【劣化】

砂場枠

点 検 項 目	点検器具	判定	写真No.	備 考
腐食・腐朽がないか	目視	a	3	
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

砂

動物の糞や異物が混入していないか	目視	c	4	雑草繁殖
水はけはよいか	目視	b		
砂は砂場枠上端まであるか	メジャー	a		80mm
砂はかたくなっていないか	触診	b		

点検写真台帳										11640127
公園	15	中山第2公園			エリア				点検日	2025年9月24日
施設	3	砂場				総合	劣化	ハザード	ページ	1/1
							C			

写真No.	全景写真	
1		
		

写真No.	落下高さ測定 80mm	
2		
		

写真No.	劣化 砂場枠 腐食・腐朽がないか	判定
3		a
		

写真No.	劣化 砂 動物の糞や異物が混入していないか 雑草繁殖	判定
4		C
		

写真No.		

写真No.		