

点検写真台帳(公園全景)

公園名	聖和台第1公園	所在地	聖和台4-10／都市公園
エリア		点検日	2025年9月24日



【公園写真全景】

一方向ぶらんこ＋柵定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号

1

製品名	2連ブランコ	所在施設名	聖和台第1公園	住所	聖和台4-10/都市公園
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)
製造社	SP表示シール		無	製品番号	
設置年月		経過年月	年	月	落下高さ
構造部材1	スチール	構造部材2	消耗部材	吊り金具	吊り部材
対象年齢シール	無	対象年齢	6歳～12歳		
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	特記事項参照			A: 健全な状態	
不可				B: 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態	
				C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態	
				-: 対象箇所無し	
ハザード	特記事項参照			a: 健全な状態	
				b: 軽微な劣化がある状態	
				c: 修繕の必要な劣化がある状態	
				d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態	
特記事項	<使用禁止処置> ■劣化d: 吊り部材・着座部。 ■推奨対策: 補修。再塗装。 ---以下補足情報--- ○吊り金具: 80A (65A/パッキン付)、吊席: H=2.40m。				

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視・打診	b	3	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

梁部

腐食がないか（金具附近）	目視・打診	b	4	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診	b		
破損など	目視	a		

継手金具

腐食がないか	目視	b	5	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a		
破損・割れ	目視	a		

吊り金具

腐食がないか（全数点検）	目視	b	6	
回転不良がないか	触診・聴診	a		
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a		
摩耗	触診	b		
破損など	目視	a		

吊り部材

腐食がないか	目視	b		
ねじれ（全数点検）	目視	a		
摩耗	ノギス	d	7	φ7→4.0mm
破損など	目視	a		

着座部

点 検 項 目	点検器具	判定				写真No.	備 考
摩耗・腐食（全数点検）	目視		b			8	
破損など	目視			d		9	がたつき

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a					
衝撃吸収材などの破損	目視	b					

支柱部 【境界柵】

腐食がないか（地際部附近）（4隅の4本）	目視・打診		b			10	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診		b				
ぐらつきがないか	揺診	a					
破損など	目視	a					

横架材 【境界柵】

腐食がないか（金具附近）（全数点検）	目視・打診		b			11	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診		b				
破損など	目視	a					

継手金具 【境界柵】

腐食がないか（全数点検）	目視		b			12	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a					
破損・割れ	目視	a					

基礎部・着地面部 【境界柵】

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a					
破損など	目視	b					

追加作業 1 使用禁止措置等			済			13	
----------------	--	--	---	--	--	----	--

点検写真台帳								11640127
公園	01	聖和台第1公園	エリア				点検日	2025年9月24日
施設	1	2連ブランコ			総合	劣化	ハザード	ページ
						d		1/3

写真No.	全景写真	
1		



写真No.	落下高さ測定 2350mm	
2		



写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
3		b



写真No.	劣化 梁部 腐食がないか（金具附近）	判定
4		b



写真No.	劣化 継手金具 腐食がないか	判定
5		b



写真No.	劣化 吊り金具 腐食がないか（全数点検）	判定
6		b



点検写真台帳								
公園	01	聖和台第1公園	エリア				点検日	2025年9月24日
施設	1	2連ブランコ			総合	劣化	ハザード	ページ
						d		2/3

写真No.	劣化 吊り部材 摩耗 φ7→4.0mm	判定
7		d



写真No.	劣化 着座部 摩耗・腐食（全数点検）	判定
8		b



写真No.	劣化 着座部 破損など がたつき	判定
9		d



写真No.	劣化 支柱部【境界柵】腐食がないか（地際部附近）（4隅の4本）	判定
10		b



写真No.	劣化 横架材【境界柵】腐食がないか（金具附近）（全数点検）	判定
11		b



写真No.	劣化 継手金具【境界柵】腐食がないか（全数点検）	判定
12		b



点検写真台帳								
公園	01	聖和台第1公園	エリア				点検日	2025年9月24日
施設	1	2連ブランコ			総合	劣化	ハザード	ページ
						d		3/3

写真No.	追加作業 使用禁止措置等	判定
13		済
		

写真No.	

写真No.	

写真No.	

写真No.	

写真No.	

すべり台定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号

2

製品名	滑り台	所在施設名	聖和台第1公園	住所	聖和台4-10/都市公園		
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日		
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)		
製造社	S P表示シール 無			製品番号			
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	1,360 mm
構造部材1	スチール	構造部材2	ステンレス	消耗部材			
対象年齢シール	無	対象年齢	3歳~12歳				
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A : 健全な状態			
可				B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態			
				C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態			
				- : 対象箇所無し			
ハザード	特記事項参照			a : 健全な状態			
				b : 軽微な劣化がある状態			
				c : 修繕の必要な劣化がある状態			
				d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項	■劣化b : 軽微な劣化あり。 ■推奨対策 : 再塗装。 ---以下補足情報--- ○重大なハザード : 基礎露出、滑面出発部に有害な隙間あり。						

【劣化】

登行部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視・打診	b	3	
腐食がないか(ササラ・手すり)	目視・打診	b		
腐食・摩耗がないか(踏板)	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

出発部

腐食・摩耗がないか(床板)	目視・打診	b	4	
腐食がないか(手すり)	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

滑降部

腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視・打診	b	5	
腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検)	目視・打診	a	6	
摩耗がないか(滑降面・側面)	目視	b		
破損など	目視	b		(表面へこみ傷)

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a		
衝撃吸収材などの破損	目視	b		

点検写真台帳									11640127
公園	01	聖和台第1公園	エリア				点検日	2025年9月24日	
施設	2	滑り台			総合	劣化	ハザード	ページ	1/1
						b			

写真No.	全景写真	
1		



写真No.	落下高さ測定 1360mm	
2		



写真No.	劣化 登行部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
3		b



写真No.	劣化 出発部 腐食・摩耗がないか（床板）	判定
4		b



写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（地際部附近） （全数点検）	判定
5		b



写真No.	劣化 滑降部 腐食がないか（滑降面・側面） （全数点検）	判定
6		a



ジャングルジム定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 3

製品名	ジャングルジム	所在施設名	聖和台第1公園	住所	聖和台4-10/都市公園
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)
製造社	SP表示シール		無	製品番号	
設置年月		経過年月	年	月	落下高さ 1,850 mm
構造部材1	スチール	構造部材2		消耗部材	
対象年齢シール	無	対象年齢	6歳~12歳		
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	特記事項参照			A: 健全な状態	
可				B: 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態	
				C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態	
				-: 対象箇所無し	
ハザード	特記事項参照			劣化 a: 健全な状態	
				b: 軽微な劣化がある状態	
				c: 修繕の必要な劣化がある状態	
				d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態	
特記事項	■劣化b: 軽微な劣化あり。 ■推奨対策: 再塗装。 ---以下補足情報--- ○重大なハザード: 接合部にボルト突出あり。				

【劣化】

縦部材

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか(地際部附近) (4隅の4本)	目視・打診	b	3	
腐食がないか(地際部附近以外)	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

横架材

腐食がないか	目視・打診	b	4	
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

接合部

腐食がないか	目視	b	5	
ボルトの緩みがないか (全数の10%)	打診・揺診	a		
破損・割れ	目視	a		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a		
衝撃吸収材などの破損	目視	b		

点検写真台帳								11640127
公園	01	聖和台第1公園	エリア				点検日	2025年9月24日
施設	3	ジャングルジム			総合	劣化	ハザード	ページ
						b		1/1

写真No.	全景写真	
1		
		

写真No.	落下高さ測定 1850mm	
2		
		

写真No.	劣化 縦部材 腐食がないか（地際部附近） （4隅の4本）	判定
3		b
		

写真No.	劣化 横架材 腐食がないか	判定
4		b
		

写真No.	劣化 接合部 腐食がないか	判定
5		b
		

写真No.		

シーソー定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号

4

製品名	シーソー	所在施設名	聖和台第1公園	住所	聖和台4-10/都市公園		
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日		
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)		
製造社	株式会社コトブキ	SP表示シール	無	製品番号			
設置年月		経過年月	年	月	落下高さ	880 mm	
構造部材1	スチール	構造部材2		消耗部材	支点部		
対象年齢シール	無	対象年齢	6歳~12歳				
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A: 健全な状態 B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 -: 対象箇所無し			
可							
ハザード	特記事項参照			劣化 a: 健全な状態 b: 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
劣化							
特記事項	■劣化c: 支柱部・腕部。 ■推奨対策: 撤去・更新。						

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか（地際部附近）（全数点検）	目視・打診	c	3	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

腕部

摩耗・腐食	目視	b	4	
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	c	5	枠ゴムなし

支点部

腐食がないか（全数点検）	目視	b	6	
回転不良がないか	触診・聴診	a		
摩耗	目視・触診	b		
破損など	目視	a		

緩衝部 【タイヤ】

摩耗・劣化・ぐらつきがないか	目視・触診	b		
----------------	-------	---	--	--

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a		
衝撃吸収材などの破損	目視	b		

点検写真台帳								11640127
公園	01	聖和台第1公園	エリア				点検日	2025年9月24日
施設	4	シーソー			総合	劣化	ハザード	ページ
						c		1/1

写真No.	全景写真	
1		

		
---	--	--

写真No.	落下高さ測定 880mm	
2		



写真No.	劣化 支柱部 腐食がないか (地際部附近) (全数点検)	判定
3		c
		

写真No.	劣化 腕部 摩耗・腐食	判定
4		b
		

写真No.	劣化 腕部 破損など 枠ジムなし	判定
5		c
		

写真No.	劣化 支点部 腐食がないか (全数点検)	判定
6		b
		

ボーダー型砂場(サンドピット) 定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 5

製品名	砂場	所在施設名	聖和台第1公園	住所	聖和台4-10/都市公園			
点検社	日都産業株式会社			点検日	2025年9月24日			
点検者	安全管理士 富田 佳和(1040115)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)			
製造社	SP表示シール 無			製品番号				
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	50 mm	
構造部材1	コンクリート	構造部材2			消耗部材	ゴム		
対象年齢シール	無	対象年齢	3歳~12歳					
I. 機能に関する総合判定					II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A : 健全な状態				
可				B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態				
				C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態				
				- : 対象箇所無し				
ハザード	特記事項参照			劣	a : 健全な状態			
				化	b : 軽微な劣化がある状態			
					c : 修繕の必要な劣化がある状態			
					d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項	■劣化c : 砂。 ■推奨対策 : 砂の清掃。 ---以下補足情報--- ○基礎なし。							

【劣化】

砂場枠

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食・腐朽がないか	目視	a	3	
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など	目視	a		

砂

動物の糞や異物が混入していないか	目視	c	4	雑草繁殖
水はけはよいか	目視	b		
砂は砂場枠上端まであるか	メジャー	a		40mm
砂はかたくなっていないか	触診	b		

点検写真台帳										11640127
公園	01	聖和台第1公園			エリア				点検日	2025年9月24日
施設	5	砂場				総合	劣化	ハザード	ページ	1/1
							C			

写真No. 全景写真

1



写真No. 落下高さ測定 50mm

2




写真No. 劣化 砂場枠 腐食・腐朽がないか

3

判定

a

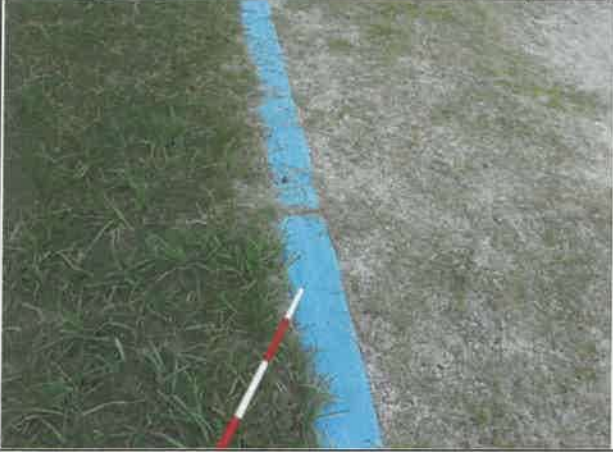

写真No. 劣化 砂 動物の糞や異物が混入していないか 雑草繁殖

4

判定

C



写真No.

写真No.